

ETA 958.332

COMMUNICATION
TECHNIQUE

TECHNISCHE
MITTEILUNG

TECHNICAL
COMMUNICATION



9" x 10½"

9" x 10½"

20,50 x 24,00 mm

Hauteur mouvement
Werkhöhe
Movement height

2,00 mm

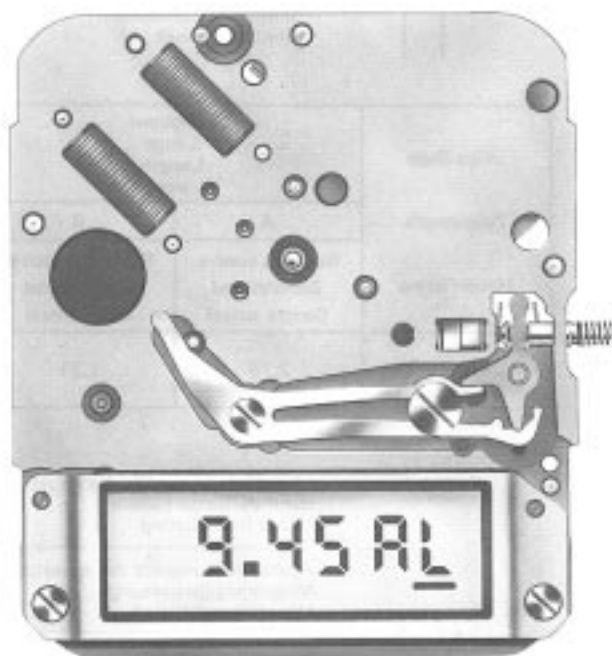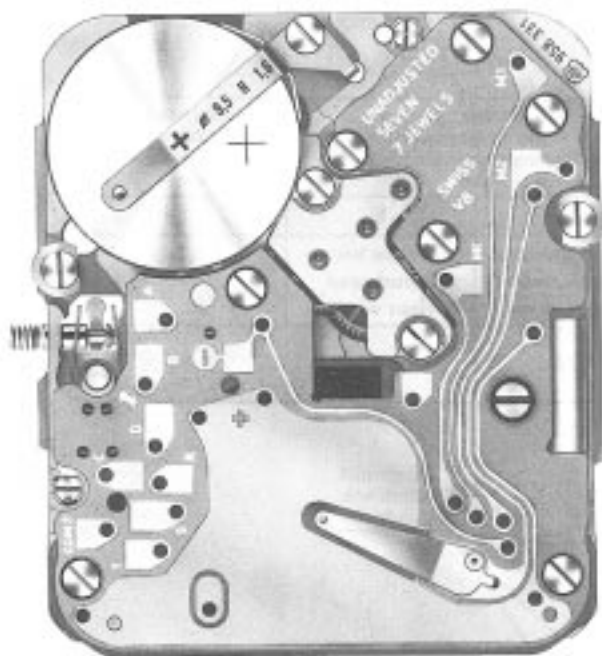


ETA SA Fabriques d'Ebauches
Marketing-Ventes
CH-2540 Grenchen



Français
Deutsch
English

No Nr No	No Nr ISO No	LISTE DES FOURNITURES	BESTANDTEILE	LIST OF MATERIALS
100	10.020.07	Platine, empierrée	Werkplatte, mit Steinen	Main plate, jewelled
110	10.048.07	Pont de rouage, empierré	Räderwerkbrücke, mit Steinen	Train wheel bridge, jewelled
144	10.300	Fixateur de cadran	Zifferblatthalter	Dial fastener
201	30.015	Roue de centre	Minutenrad	Centre wheel
203	30.012	Roue intermédiaire	Zwischenrad	Intermediate wheel
250	31.046	Roue des heures	Stundenrad	Hour wheel
260	31.041	Roue de minuterie	Wechselrad	Minute wheel
405	51.020.21	Tige de mise à l'heure, diamètre de filetage 0,90 mm	Stellwelle, Gewindedurchmesser 0,90 mm	Handsetting stem, thread diameter 0,90 mm
407	31.121	Pignon coulant	Kupplungstrieb	Sliding pinion
443/1	51.080.06	Tirette, montée	Winkelhebel, montiert	Setting lever, assembled
445	51.090	Sautoir de tirette	Winkelhebelraste	Setting lever jumper
479	61.090	Ressort d'appui de tirette	Feder-Anschlag für Winkelhebel	Banking spring for setting lever
4000	10.513	Module électronique	Elektronik-Baugruppe	Electronic module
4021	20.582	Stator	Stator	Stator
4046	20.651	Isolateur de pile	Isolation für Batterie	Battery insulator
4060	20.590	Bobine	Spule	Coil
4211	20.580	Rotor	Rotor	Rotor
4400	51.600	Bride de fixation de pile H. 1,60 mm	Batteriehaltebügel H. 1,60 mm	Battery clamp H. 1,60 mm
4400/1	51.600.18	Bride de fixation de pile H. 2,10 mm	Batteriehaltebügel H. 2,10 mm	Battery clamp H. 2.10 mm
4405	20.765	Bride de contact	Kontaktbügel	Contact strip
4411	20.652	Isolateur de bride de pile	Isolation für Batteriehaltebügel	Battery bridge insulator
4451	14.601	Vibreux	Summer	Buzzer
4820	66.520	Connecteur	Verbinder	Connector
4885	66.105	Ressort de positionnement du module d'affichage	Positionierungsfeder für Zeitanzeige-Baugruppe	Positioning spring for display module
4929	20.570	Pile H. 1,60 mm	Batterie H. 1,60 mm	Battery H. 1,60 mm
4929/1	20.570.18	Pile H. 2,10 mm	Batterie H. 2,10 mm	Battery H. 2.10 mm
9447	10.014	Module d'affichage	Zeitanzeige-Baugruppe	Display module
9449	80.200	Entretoise du module d'affichage	Zwischenstück für Zeitanzeige-Baugruppe	Display module distance piece
9628	16.065	Couvre-module d'affichage	Deckplatte für Zeitanzeige-Baugruppe	Display module cover
5101	10.020.01	2x Vis de fixation	Schraube für Werkbefestigung	Screw for case
5102	10.020.02	2x Vis de fixation, spéciale	Schraube für Werkbefestigung, Spezial-Ausführung	Screw for case, special
1) 5110	10.048.01	2x Vis de pont de rouage	Schraube für Räderwerkbrücke	Screw for train wheel bridge
2) 5445	51.080.01	1x Vis de sautoir de tirette	Schraube für Winkelhebelraste	Screw for setting lever jumper
5445 ¹	51.080.02	1x Vis de maintien de sautoir de tirette	Halteschraube für Winkelhebelraste	Maintaining screw for setting lever
2) 5479	61.090.01	1x Vis de ressort d'appui de tirette	Schraube für Feder-Anschlag für Winkelhebel	Screw for banking spring for setting lever
1) 54000	10.513.01	3x Vis de module électronique	Schraube für Elektronik-Baugruppe	Screw for electronic module
1) 54060	20.590.01	4x Vis de bobine	Schraube für Spule	Screw for coil
54405	20.765.01	1x Vis de bride de contact	Schraube für Kontaktbügel	Screw for contact strip
2) 59628	16.065.01	2x Vis de couvre-module d'affichage	Schraube für Deckplatte für Zeitanzeige-Baugruppe	Screw for display module cover

1), 2) Vis identiques
Identische Schrauben
Identical screws

Aiguillage	Longueur Länge Length mm		Dépassement platine Höhe ab Werkplatte Overstepping main plate mm		Epaisseur cadran Zifferblattstärke Dial thickness mm
	A	B	D	E	
Zeigerwerk					
Hand-fitting	Roue de centre Zentrumrad Centre wheel	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Roue de centre Zentrumrad Centre wheel	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	
réduit niedrig reduced	2,78	1,21	0,90	0,60	0,30

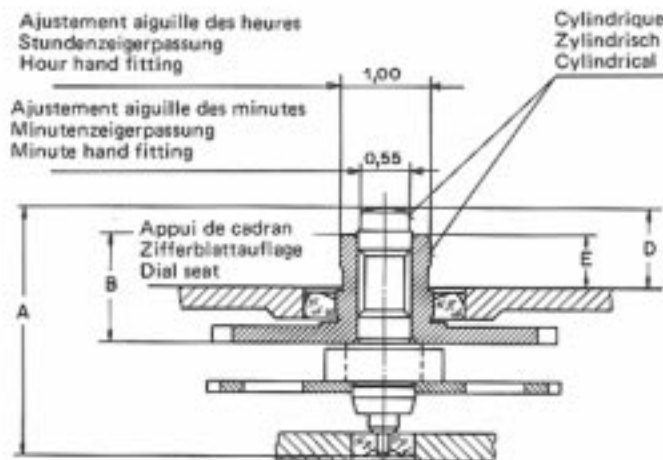

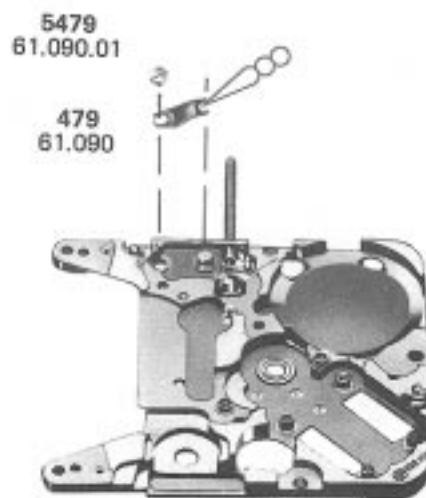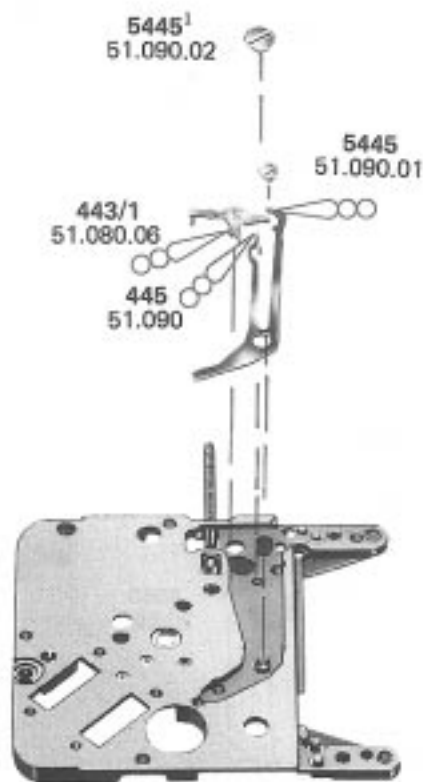


Montage du mouvement de base.
(Liste des fournitures par ordre d'assemblage).

Zusammenstellen des Basiswerkes.
(Bestandteilliste in Montager Reihenfolgen).

Assembling of the basic movement.
(Part listed in order of assembly).

100	5445 (1x)
407	5445 ¹ (1x)
405	479
443/1	5479 (1x)
445	

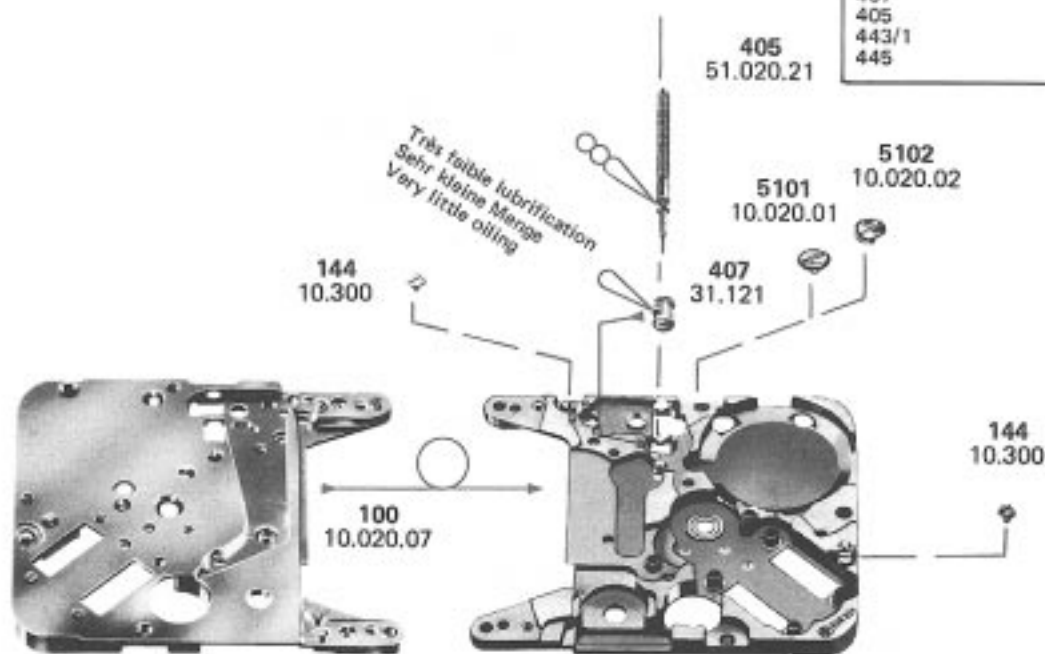

5101
10.020.01


5102
10.020.02

Huile fine
Dünnflüssiges Öl
Fine oil

Moebius
9030

Huile épaisse à viscosité élevée ou graisse.
Dickflüssiges druckfestes Öl oder Fett.
Thick, pressure-resistant oil or grease.

D5

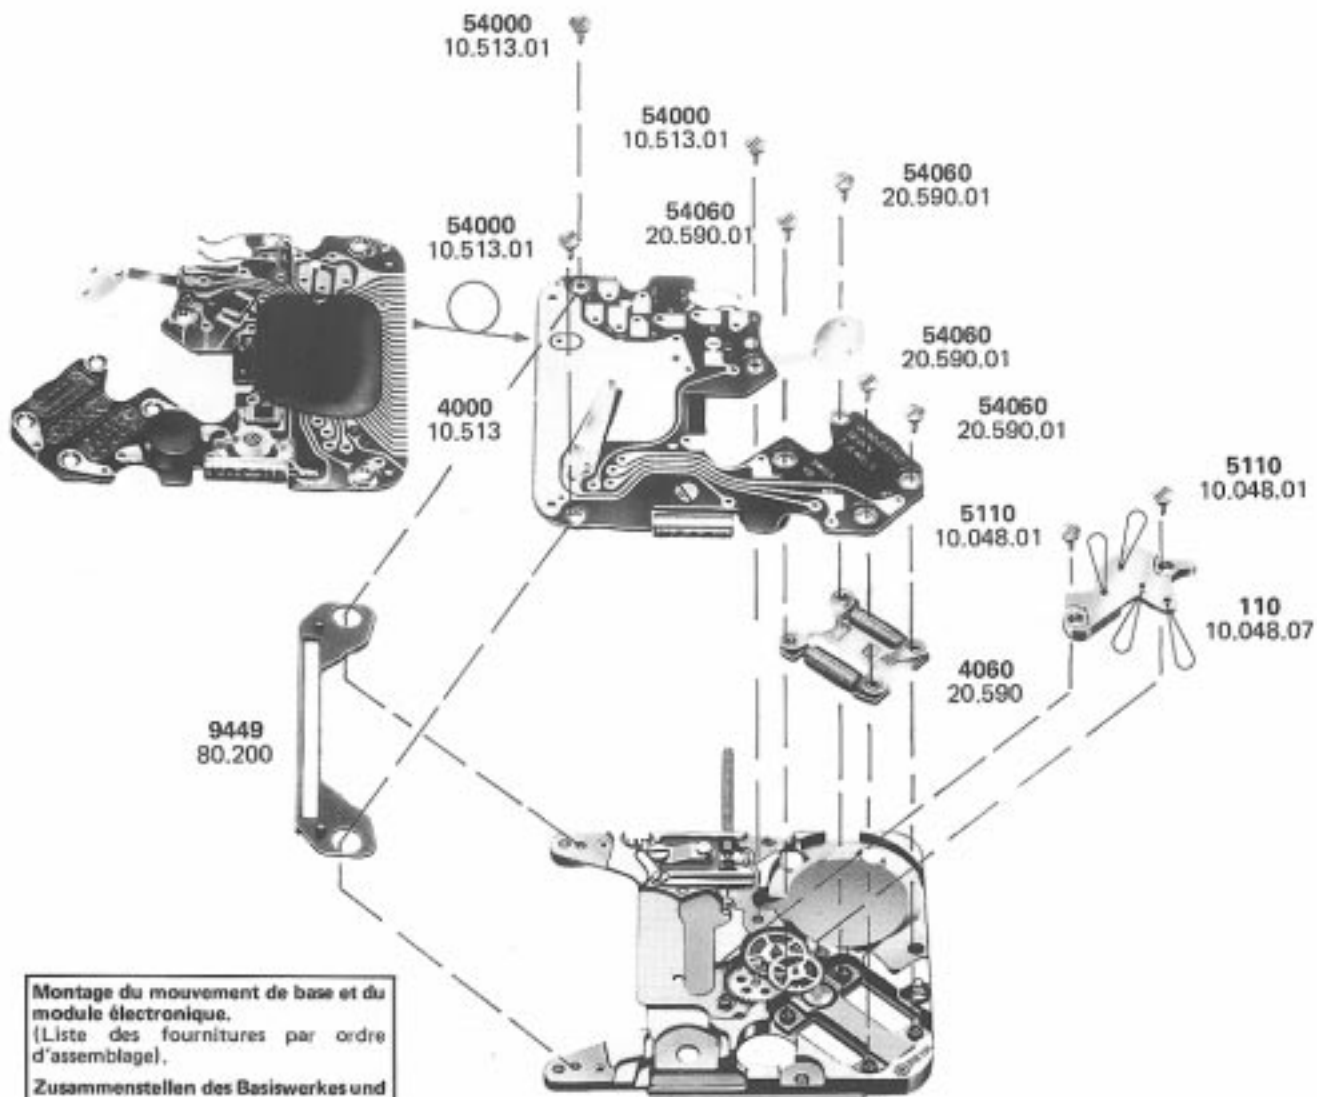



Montage du mouvement de base et du module électronique.
 (Liste des fournitures par ordre d'assemblage).


Zusammenstellen des Basiswerkes und der Elektronik-Baugruppe.
 (Bestandteilliste in Montager Reihenfolge).


Assembling of the basic movement and the electronic module.
 (Part listed in order of assembly).

4405	110
54405 (1x)	5110 (2x)
4021	4060
4211	9449
250	4000
260	54060 (4x)
201	54000 (3x)
203	

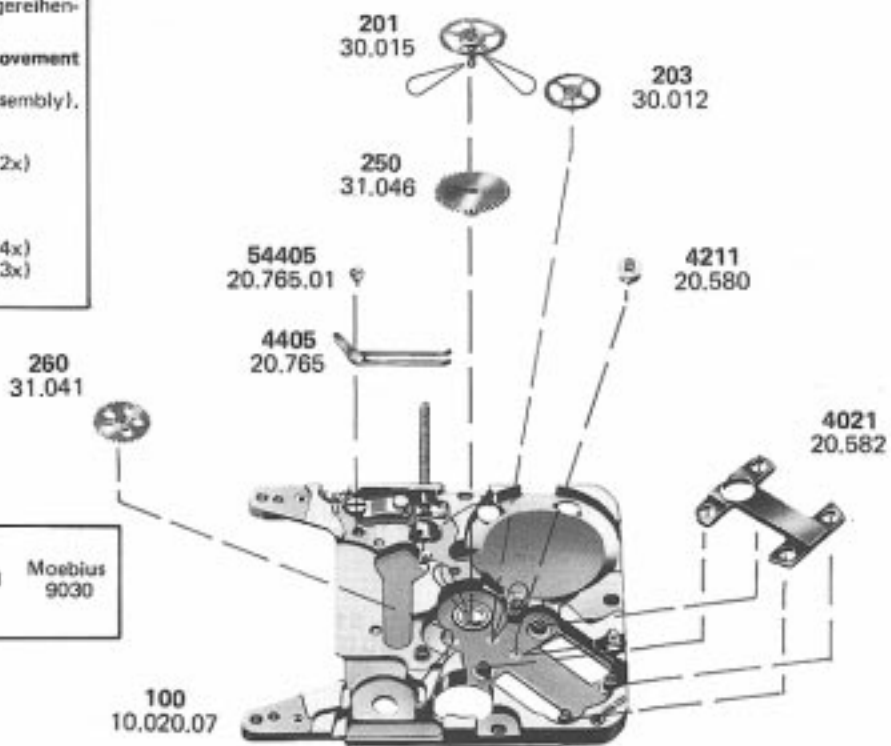


 Huile fine
 Dünflüssiges Öl
 Fine oil

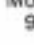
 Mosbius
 9030

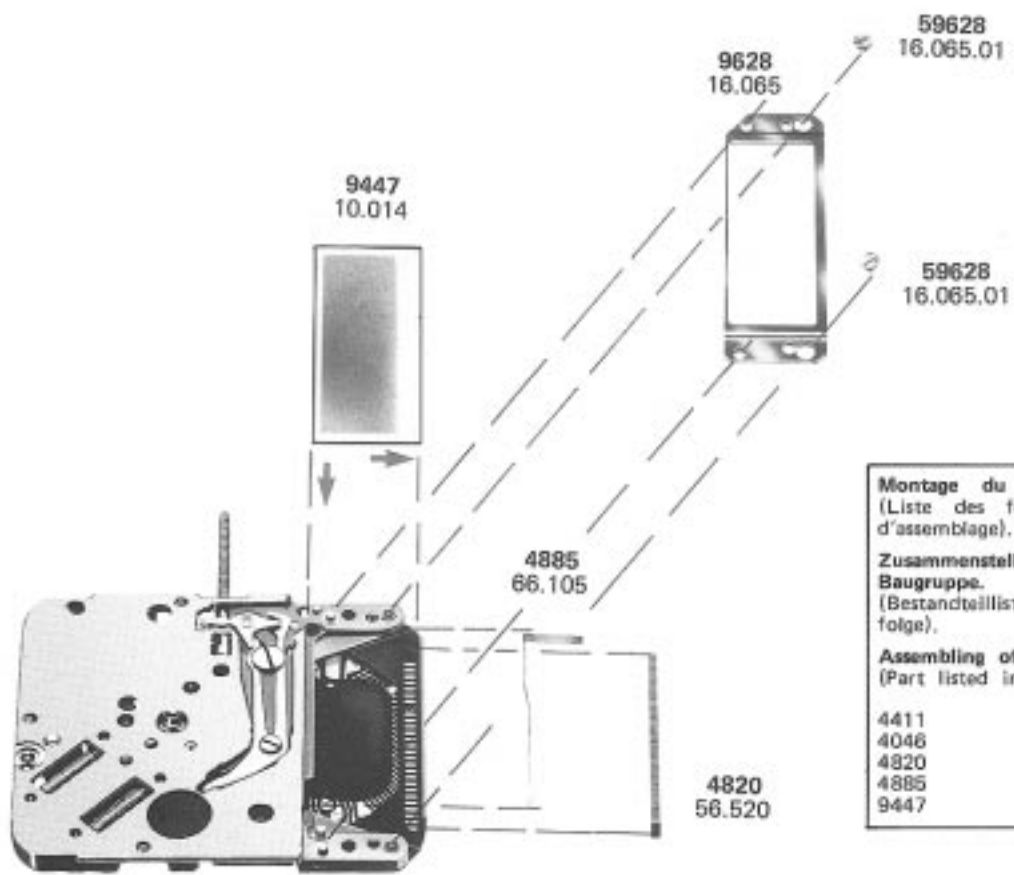




Montage du module d'affichage.
 (Liste des fournitures par ordre d'assemblage).

Zusammenstellen der Zeitanzeige-Baugruppe.
 (Bestandteilliste in Montager Reihenfolge).

Assembling of the display module.
 (Part listed in order of assembly).

4411	9628
4046	59628 (2x)
4820	4929
4885	4400
9447	

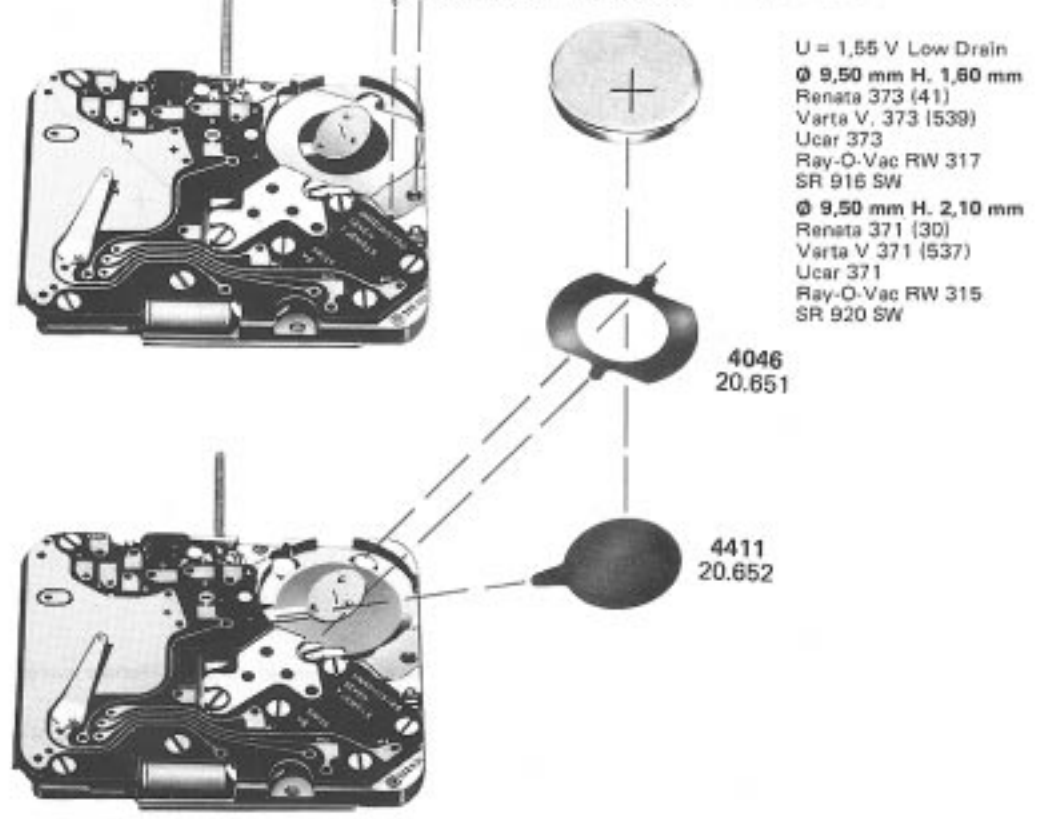

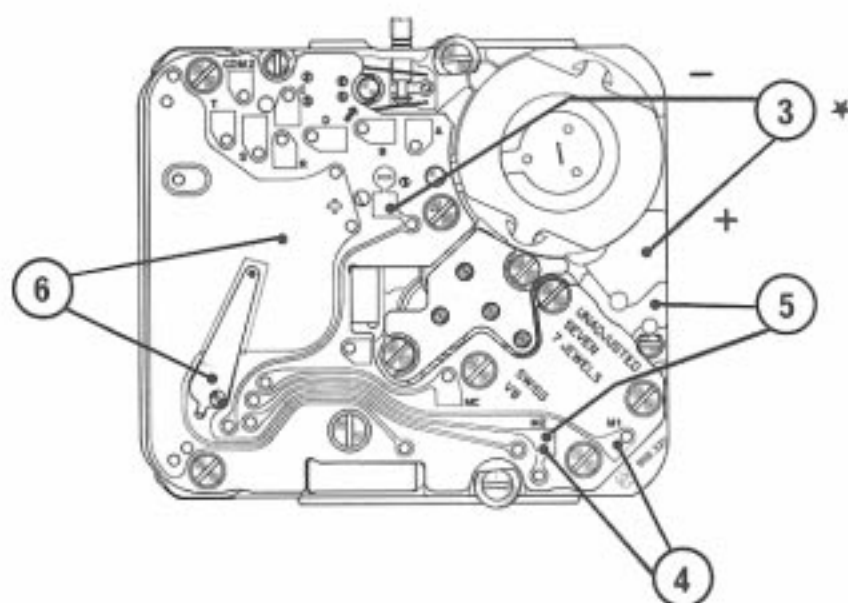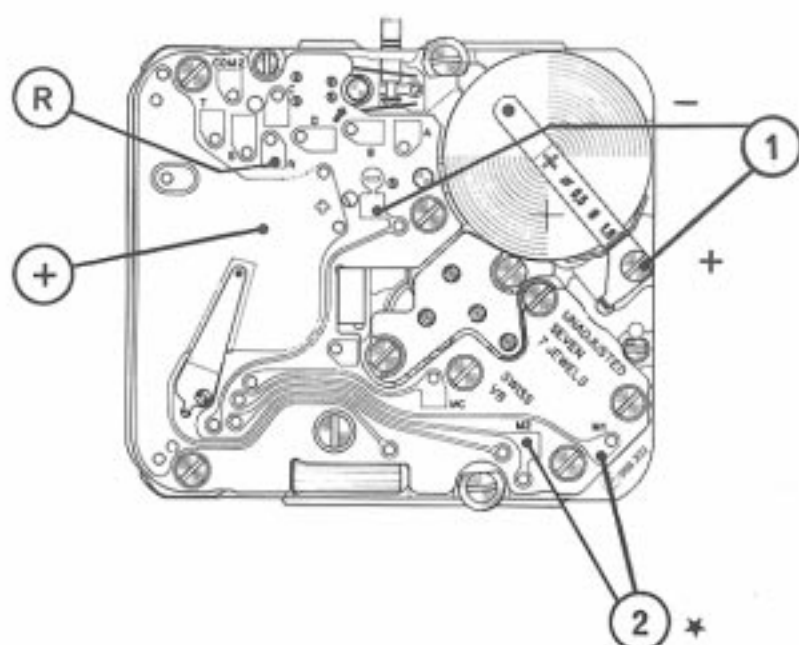

★ Les mesures sur positions 2 et 3 doivent être faites uniquement avec mouvement en marche (affichage numérique visible); au besoin, tourner la couronne.

Messungen mit Messpunkten 2 und 3 dürfen nur bei laufendem Werk gemacht werden (numerische Anzeige sichtbar); wenn nötig die Krone drehen.

When using positions 2 and 3 for measurements, make sure that the movement is running (numerical display visible); if necessary, turn the crown.

Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V (Ri ≥ 10 kΩ/V)	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	Mesure avec pile Messung mit Batterie Measurement with battery
2	1 V (Ri ≥ 10 kΩ/V)	L'aiguille du multimètre oscille en sens + et -. Zeiger im Messgerät pulsiert im + und - Sinn. Hand of the measuring instrument oscillates + and -.	Impulsions à la sortie du circuit intégré, 2 par minute. Ausgangsimpulse am integrierten Schaltkreis, 2 pro Minute. Impulses at output of integrated circuit, 2 per minute.	Mesure avec une pile contrôlée Messung mit kontrollierter Batterie Measurement with controlled battery
3	2 V	< 1,35 V Commande du moteur avec 64 pas/s. Mettre en contact le point (R) et la piste (+). Motorantrieb 64 Schritte/s. (R) Punkt mit der (+) Spur verbinden. Motor driven with 64 steps/s connect (R) point with the (+) conductor.	Limite inférieure de la tension de fonctionnement. Untere Funktionsspannungsgrenze. Lower working-voltage limit	Couronne tirée. Mesure sans pile avec alimentation extérieure variable. Krone gezogen. Messung ohne Batterie mit variabler Spelung von aussen. Crown pulled out. Measurement without battery with variable external supply.
	10 μA	< 1,70 μA	Consommation du mouvement. Stromaufnahme Uhrwerk. Consumption of movement.	Mesure sans pile avec alimentation extérieure 1,55 V. Messung ohne Batterie mit Speisegerät 1,55 V. Measurement without battery with power supply unit 1,55 V.
	1 mA	~ 800 μA	Consommation du réveil. Weckstrom. Alarm consumption.	Mesure sans pile avec alimentation extérieure 1,55 V. - Sélectionner la fonction "Alarm" (5e Flag). Presser sur la couronne pour enclencher la sonnerie et mesurer. Messung ohne Batterie mit Speisegerät 1,55 V. - Funktion "Alarm" wählen (5. Flag). Durch drücken der Krone Alarm auslösen und messen. Measurement without battery with power supply unit 1,55 V. - Select the "Alarm" function (5th Flag). Press on the crown to activate the alarm and measure.
	2 V	(1,30 V) Les chiffres clignotent. Die Ziffern blinken. The numerals blink.	EOL Fonction. EOL Funktion. EOL Function.	Mesure sans pile avec tension d'alimentation 1,30 V. EOL-Fonction après ~ 2 minutes. Messung ohne Batterie, mit Speisespannung 1,30 V. EOL-Funktion nach ca. 2 Minuten. Measurement without battery, with feed voltage 1,30 V. EOL-Function after about 2 minutes.
4	10 kΩ 200 μA	2,60 - 3,0 kΩ 65 - 75 μA	Résistance de la bobine . Spulenwiderstand. Resistance of coil.	Mesure sans pile. Ohmmètres avec tension de mesure supérieure à 0,4 V inappropriés. Tension recommandée 0,2 V. Température ambiante 20°C.
5	10 ² kΩ 200 μA	> 10 kΩ ~ 0 μA	Isolation de la bobine. Spulenisolation. Coil isolation.	Messung ohne Batterie. Ohmmeter mit Prüfspannung über 0,4 V ungeeignet. Empfehlungswerte Spannung 0,2 V. Raumtemperatur 20°C.
6	1 kΩ 200 μA	1,10 - 1,30 kΩ 150 - 180 μA	Résistance de la bobine (Alarm). Spulenwiderstand (Alarm). Resistance of coil (Alarm)	Measurement without battery Ohmmeters with a test voltage higher than 0.4 V unsuitable. Voltage recommended 0.2 V. Ambient temperature 20°C.

Remarque : Pour accélérer la vitesse des aiguilles, connecter le point (R) à la piste (+) = 64 impulsions/s. Couronne tirée.

Bemerkung : Zum Beschleunigen der Zeigergeschwindigkeit, Punkt (R) mit Leiterbahn (+) verbinden = 64 Impulse/S. Krone gezogen.

Remark : For accelerating the speed of the hands connect point (R) to (+) printed circuit conductor = 64 impulses/s. Crown pulled out.

RECOMMANDATIONS POUR LA POSE DES AIGUILLES

Cal. 958.332

Pose des aiguilles


L'emploi d'un porte-pièce est indispensable, pour protéger les brides de contact et soutenir le pivot inférieur du pignon de centre. Le porte-pièce No 4080.36.629 est recommandé.

Il peut être obtenu auprès de :

ETA, Groupe de Fabriques d'Ebauchés
Service après-vente
CH-2540 Grenchen

La pose des aiguilles doit être faite obligatoirement sur des mouvements en marche avec pile.

1. Poser la **pile**, la couronne étant en position neutre. La cellule d'affichage passe en mode "All on" (Tous les segments de l'affichage sont visibles).




2. Tourner légèrement la couronne. La cellule d'affichage passe en mode "Heure locale" tous chiffres mis à zéro.



La montre commence à fonctionner.

3. Poser l'**aiguille des heures**, bien centrée sur 12 heures (le centrage peut être éventuellement corrigé en tournant la couronne en position tirée).
4. Tirer et repousser la couronne. Les chiffres indiquant les secondes se mettent à clignoter.



* voir : Mode d'emploi .

5. Pendant que les chiffres clignotent : presser à fond sur la couronne. Les chiffres indiquant les secondes sont remis à zéro.



6. Durant les **30 secondes** qui suivent, c'est-à-dire avant le prochain saut du moteur, poser l'**aiguille des minutes** bien centrée sur 12 heures.

7. **Synchroniser** les deux affichages analogique (aiguilles) et numérique.

A cet effet :

- Sélectionner l'affichage neutre * (sans aucune indication numérique) en tournant la couronne.
- Tirer la couronne.
- Tourner la couronne, en avant ou en arrière jusqu'à ce que les aiguilles indiquent exactement la même heure que celle affichée par le cadran.
- Repousser la couronne.

8. Effectuer la **mise à l'heure**

A cet effet :

- Revenir à l'affichage de l'heure locale en tournant la couronne *.
- Tirer la couronne (les chiffres indiquant les heures et les minutes se mettent à clignoter).
- Mettre la montre à l'heure en tournant la couronne en avant ou en arrière (une rotation rapide permet de faire avancer les aiguilles d'une heure entière).
- Repousser la couronne.

NB. :

Dans les cas où l'on souhaiterait poser les piles d'avance on peut, sans autre, interrompre le processus, aussi longtemps que nécessaire, entre les opérations 2 et 3. Les aiguilles seront toujours posées sur 12 heures, le décalage entre les deux affichages étant rattrapé lors de l'opération 7 de synchronisation.

EMPFEHLUNGEN ZUM ZEIGERSETZEN

Kal. 958.332

Zeigersetzen

Die Verwendung eines Werkträgers ist notwendig um die Kontaktbügel zu schützen und den Zapfen des Zentrumrades zu stützen. Empfohlen wird der Werkträger Nr. 4080.38.629

Er kann bezogen werden bei :


ETA, Groupe de Fabriques d'Ebauches, Service après-vente, CH-2540 Grenchen

Das Setzen der Zeiger muss bei laufendem Werk mit Batterie durchgeführt werden.

1. **Batterie** setzen bei Krone in Neutralstellung. Die numerische Anzeige zeigt "All on" (alle Segmente der Anzeige sind in Funktion).



2. Krone ein wenig drehen. Die Anzeige wechselt auf "Ortszeit"* , alle Ziffern sind auf null.



Die Uhr beginnt zu laufen.

3. Den **Stundenzeiger** genau auf 12 Uhr ausrichten und setzen (die Genauigkeit kann im Bedarfsfall durch Drehen der Krone in gezogener Stellung korrigiert werden).
4. Krone ziehen und zurückdrücken. Die Anzeige zeigt die Sekunden an und beginnt zu blinken.



* siehe : Gebrauchsanweisung.

5. Während die Anzeige blinkt : die Krone bis zum Anschlag drücken.
Die Sekundenanzeige wird auf null gestellt.



6. Während der **30 folgenden Sekunden**, das heisst vor dem nächsten Schritt des Motors, den **Minutenzeiger** genau auf 12 Uhr setzen.

7. **Synchronisieren** der beiden Anzeigen analog (Zeiger) und numerisch :

- Neutrale Anzeige * wählen (ohne numerische Anzeige) durch Drehen der Krone.
- Krone ziehen.
- Krone vor- oder rückwärts drehen bis die Zeiger die gleiche Zeit anzeigen wie die numerische Anzeige.
- Krone drücken.

8. **Einstellen der Uhrzeit** :

- Durch Drehen der Krone wieder auf "Ortszeit"* einstellen.
- Krone ziehen (die Stunden- und Minutenanzeige blinkt).
- Uhrzeit einstellen durch vor- oder rückwärtsdrehen der Krone (durch eine schnelle Drehung der Krone lässt sich die Zeit um jeweils eine volle Stunde verstellen).
- Krone drücken.

Anmerkung :

Falls die Batterien vorher gesetzt werden, kann zwischen den Arbeitsvorgängen 2 und 3 beliebig lange unterbrochen werden. Die Zeiger werden auch dann auf 12 Uhr gesetzt. Die Zeitdifferenz zwischen den beiden Anzeigen wird dann durch die Synchronisierung (Arbeitsvorgang 7) ausgeglichen.

RECOMMENDATIONS FOR FITTING THE HANDS

Cal. 958.332

Fitting the hands


The use of a movement holder is indispensable for protecting the contact spring and for supporting the lower pivot of the center wheel. The movement holder No 4080.36.629 is recommended.

This can be ordered from :


ETA, Groupe de Fabriques d'Ebauches
Service après-vente
CH-2540 Grenchen

The hands must be fitted on a running movement i.e. with the battery in place.

1. Fit the battery with the crown in neutral position. The numerical display passes automatically to the "ALL ON" mode.



2. Turn the crown slightly. The display passes to the "Local time" mode (first flag flashes). All the numerals indicate zero.



The watch starts functioning.

3. Fit the hour hand by centering it precisely at the 12 o'clock position. (Slight displacement of the hand can be, if needed, corrected by turning the crown in the pulled out position).
4. Pull the crown out and then push it back in. The numerical display indicates flashing seconds.



* see : instruction for use.

5. While the numerals flash : Press the crown in. The seconds are brought back to zero.



6. Fit within the next 30 seconds i.e. before the next jump of the motor, the minute hand precisely at the 12 o'clock position.

7. Synchronising the analog and the numerical display. Proceed as follows :

- Select the neutral numerical display* (without any indication) by turning the crown.
- Pull the crown out.
- Turn the crown forwards or backwards till the hands indicate precisely the same time as shown by the numerical display.
- Push the crown back in.

8. Setting the time

Proceed as follows :

- Bring back the numerical display to the "Local time" mode (first flag) by turning the crown.
- Pull the crown out (the numerals indicating the hours and the minutes start flashing).
- Set the watch to time by turning the crown backwards or forwards (a rapid rotation causes the hands to move one full hour).
- Push the crown back in.

NB. :

In case the batteries are fitted in advance, then the process between the point 2 and the point 3 can be interrupted without any problem - even for a long time, if so desired. The hands will still be fitted at 12 o'clock and the time lapse between the two displays will be overcome with the synchronisation operation as described in point 7.